

## Информация по устранению нарушений выявленных

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области

№ п/п	нарушение	Информация об устранении
1.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудованы автономными установками пожаротушения (ТермаОТВ)	Автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом установлена в зданиях № 1, 2,3.
2.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери (люки), отделяющие технический этаж от остальных помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI30	Установлен противопожарный металлический люк ЛП-Вымпел-01, здание № 2, 29.11.2016г., сертификат соответствия № С-RU.ПБ74.В.00122
3.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие комплекс помещений гладильной и прачечной от остальных помещений, выполнены с пределом огнестойкости менее EI30.	Установлена противопожарная металлическая дверь ДП-Вымпел, здание № 2, 29.11.2016г., сертификат соответствия № С-RU.ПБ30.В.03173
4.	На дверях, отделяющих лестничные марши от поэтажных коридоров, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Приобретены и установлены пружины для самозакрывания и уплотнения в притворах, здания № 1,2,3.
5.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: окна, отделяющие комплекс помещений гладильной и прачечной от остальных помещений, выполнены с пределом огнестойкости менее EI30.	Окна, отделяющие комплекс помещений гладильной и прачечной от остальных помещений перекрыты кирпичной кладкой. Здание № 3.
6.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Передача сигнала должна производиться без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Установлена объектовая станция «Стрелец-Интеграл»: здание № 3 – 31.08.2016г.; здание № 2 – 03.11.2016г.
7.	Наружное крыльцо эвакуационного выхода из группы №1 не оборудовано ограждениями с перилами.	Оборудовано ограждением с перилами